

TSB No.	KCR08-14-P100-BL	TSB Type	Service Action	Language	Russian
Distributor		Published	9/24/2008	Modified	9/10/2008
Model	Sorento [BL]-(2.5 CRDI)			Issue No.	080010
Area & Distributor	All				
Gr./Sys./Comp	Fuel System / Fuel Delivery System / Injector				
Subject	ЗАМЕНА БОЛТА ХОМУТА ФОРСУНКИ (TSB No. In English : KCE08-14-P100-BL)				

Description

■ Признак неисправности/состояние

На некоторых автомобилях Sorento (BL) с дизельным двигателем возможна поломка болта хомута форсунки.



A: Сломанная головка болта хомута форсунки, B: Болт хомута форсунки

■ Причина

Неправильный момент затяжки болта хомута форсунки

■ Способ исправления

Замените болты хомутов форсунок всех затронутых автомобилей на новые.

Applicable Vehicles

- Модель: Sorento (BL) с двигателем A-2,5 л VGT
- Затронутые даты выпуска автомобиля: с мая 2006 г. по 14 февраля 2008 г.
- Затронутый диапазон кодов VIN: с KNEJC524565637866 по KNAJC524885847492
- Район: все

Parts Information

■ ТРЕБУЕМАЯ ДЕТАЛЬ

Наименование детали	№ детали	ФОТОГРАФИЯ	КОЛ-ВО
---------------------	----------	------------	--------

Болт хомута форсунки	33816-4A001QQK		4 шт.
----------------------	----------------	---	-------

Operation Code And Time

КОД ОПЕРАЦИИ	Название операции	ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (н/ч)	Характер	Причина
080010R0 (порт)	Замена болта хомута форсунки	0.2	*N59	**C29
080010R1 (дилер)				

*N 59: поломка, трещина

**C 29: неправильный момент затяжки

Service Procedure

1) Снимите крышку двигателя.

2) Замените четыре болта (А) хомутов форсунок.

- Момент затяжки: 2,9 ~ 3,4 кгс•м
(28,4~33,3 Н•м, 21,0~24,6 фунт-силы•фут)

Внимание)

Для соблюдения требований по моменту затяжки
затягивать болты хомутов форсунок
следует
динамометрическим ключом.



3) Установите крышку двигателя.