# TSB Local	**Модель**	SORENTO(XM) (2012)
	Группа	Приводной вал и ось (31)
	TSB No.	KFR13-31-P011-XMAXM
Тема **УВЕДОМЛЕНИЕ О НОВОЙ РЕДАКЦИИ) УСТРАНЕНИЕ ШУМА ПЕРЕДНЕГО МОСТА SORENTO (XM/XMA)(TSB No. In English : KFE12-31-P020-XM)**	**Тип ТСБ**	Field Fix
	Published	2013-03-19

Description

УВЕДОМЛЕНИЕ О НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Этот бюллетень заменяет предыдущий бюллетень TSB KFE12-31-P020-XMXMA ввиду изменения информации о д

В данном бюллетене предоставляется информация по предотвращению возможной замены деталей, связанных с поворотным кулаком (напр. ступицы, узла поворотного кулака, суппорта, диска и т.д.) из-за глухого стука со стороны переднего моста в начале движения автомобиля Sorento (XM/XMA) вперед или назад. Если слышен шум переднего моста, следует заменить не детали, относящиеся к поворотному кулаку, а шайбы (с обеих сторон).

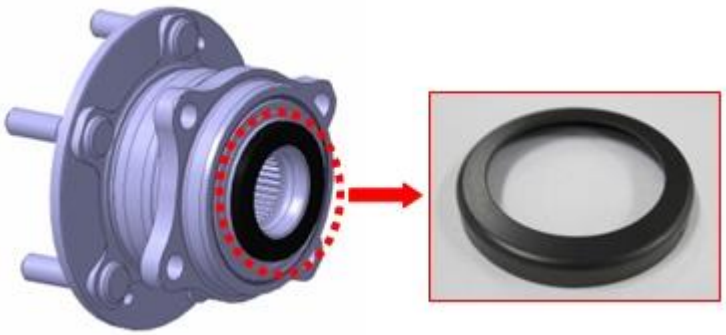
■ **Признак неисправности/состояние**
У отдельных автомобилей Sorento (XM/XMA) может наблюдаться глухой стучащий шум, доносящийся со стороны переднего моста при трогании с места вперед или назад.
■ **Способ исправления**
Замена шайб на новые требуется только в случае вышеупомянутой жалобы клиента. Следуйте приведенной ниже Процедуре технического обслуживания.

Applicable Vehicle

■ **Модель:** Автомобили SORENTO (XM/XMA)
■ **Даты выпуска**
- XM: с начала производства по 10 мая 2012 г, **- XMA:** с первого выпуска по 3 сентября 2012 года
■ **Регион:** Все страны

Parts Information

Наименование детали	Номер детали	Рисунок

Шайба	Ранее: **517552B010** Теперь: **517552B020FFF**	
	2 шт. на деталь	Материал детали был изменен с пластика на метал.

Service Procedure

Примечание
Для получения дополнительной информации по техническому обслуживанию см. применимое руководство по ремонту (или обслуживанию).

1. Замените шайбы на новые с обеих сторон в соответствии с применимым руководством по ремонту (или обслуживанию).	

Operation Code And time

■ ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код операции	Название работы	Нормо-часы	Характер	Причина
51755F00	Front Wheel Hub Washer Replacement	0,9 Н/Ч	N 29	C 24