TSB No.	KCR08-14-P102-BL	TSB Type	Service Action	Language	Russian
Distributor	(KMC)	Published	8/25/2008	Modified	
Model	Sorento [BL]-()			Issue No.	080010
Area & Distributor	Asia, Pacific, South America, C.America, West Europe, East Europe, Middle East, Africa				
Gr./Sys./Comp	Fuel System / Fuel Delivery System / Injector				
Subject	ЗАМЕНА БОЛТА ХОМУТА ФОРСУНКИ (ИЗМЕНЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ KCE08-14-P101-BL)(TSB No. In English : KCE08-14-P102-BL)				

Description

Этот бюллетень заменяет предыдущий бюллетень KCE08-14-P101-BL, где в разделе "Информация о деталях" количество деталей изменено с 4 до 1 шт.

■ Признак неисправности/состояние
На некоторых автомобилях Sorento (BL) с дизельным двигателем возможна поломка болта хомута форсунки.





A: Сломанная головка болта хомута форсунки, B: Болт хомута форсунки

■ Причина
Неправильный момент затяжки болта хомута форсунки

■ Способ исправления
Замените болты хомутов форсунок всех затронутых автомобилей на новые.

Applicable Vehicles

■ Модель: Sorento (BL) с двигателем A-2,5 л VGT
■ Затронутые даты выпуска автомобиля: с мая 2006 г. по 14 февраля 2008 г.
■ Затронутый диапазон кодов VIN: с KNEJC524865599618 по KNEJC524885850746
Подробная информация находится в приложенном списке кодов VIN.
■ Район: все страны, за исключением стран Северной Америки

Parts Information

■ ТРЕБУЕМАЯ ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	№ ДЕТАЛИ	ФОТОГРАФИЯ	КОЛ-ВО
Болт хомута форсунки	33816-4A001QQK		**1 шт.**

Operation Code And Time


Код операции	Название операции	ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (н/ч)	Характер	Причина
080010R0 (порт)	Замена болта хомута форсунки	0.2	*N59	**C29
080010R1 (дилер)				

*N 59: поломка, трещина
**C 29: неправильный момент затяжки

Service Procedure

1) Снимите крышку двигателя.

2) Замените четыре болта (A) хомутов форсунок.
- Момент затяжки: 2,9 ~ 3,4 кгс•м (28,4~33,3 Н•м, 21,0~24,6 фунт-силы•фут)

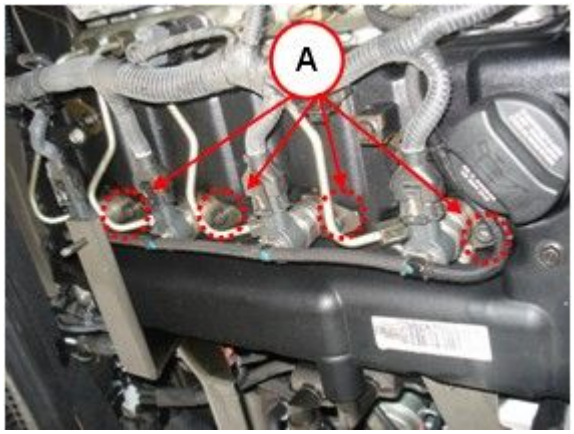

Внимание)
Для соблюдения требований по моменту затяжки затягивать болты хомутов форсунок следует динамометрическим ключом.

3) Установите крышку двигателя.